

ご修理のときは

お買い求めの販売店、またはホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、
弊社 WEB サイトから修理受付けを行っていますのでアクセスしてください。



<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておくと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)				

お客様相談センター

●フリーダイヤル (9:00 ~ 18:00)

0120-20-8822 ※携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。

工機ホールディングス株式会社

〒108-6018 東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号 (品川インターシティ A 棟 18 階)

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>

部品コード C99287201 510 G


HIKOKI

取扱説明書

コードレス静音インパクトドライバ

10.8 V WHP 12DB

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
大切に保管してご利用ください。

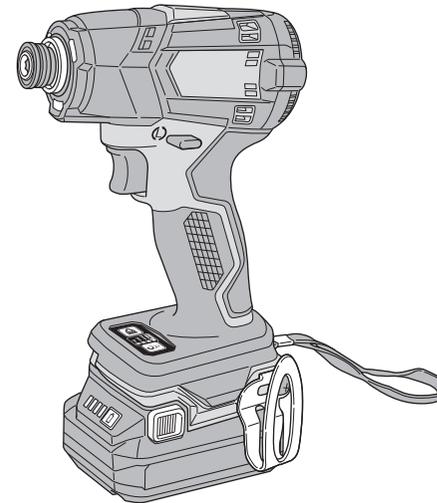

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

はじめに

コードレス工具の安全上のご注意	1
本製品の使用上のご注意	5
防じん・耐水性能についてのご注意	7
リチウムイオン電池の使用上のご注意	8
用途	10
各部の名称	10
標準付属品	11
別売部品	12
仕様	13

使い方

蓄電池の取付け・取りはずし	15
フック	15
コードレス静音インパクトドライバの特長	16
スイッチ	16
LED ライト	17
LED ライト照度切替方法	17
LED ライトの警告シグナル	18
電池残量表示	18
1 充電当たりの作業量	19
締付けモード切替機能	19
締付け作業上のご注意	20
ねじを締める / はずす	21

その他

保守・点検	23
ご修理のときは	裏表紙

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

⚠警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、**⚠注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

コードレス工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

- ① **専用の充電器や蓄電池を使用してください。**
弊社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。
- ② **蓄電池の端子間を短絡(ショート)させないでください。**
釘袋などに入れると、短絡(ショート)して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。
- ③ **蓄電池の内部に、水のような導電性の液体を入れないでください。**
発熱・発火・破裂などの恐れがあります。
- ④ **作業場や保管場所の周囲状況も考慮してください。**
 - 工具本体や蓄電池は、雨の中や湿った場所で使用・放置・保管をしないでください。感電や発煙の恐れがあります。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
暗い場所での作業は、事故の原因になります。
 - 可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスがある所での使用・充電・保管をしないでください。発火や火災の恐れがあります。
- ⑤ **保護メガネを使用してください。**
作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
切削した物や粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。

⚠警告

- ⑥ **加工する物をしっかりと固定してください。**
加工する物を固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手でコードレス工具を使用できます。
固定が不十分な場合は、加工する物が飛んで、けがの原因になります。
- ⑦ **次の場合は、コードレス工具のスイッチを切り(OFF)、蓄電池を工具本体から取りはずしてください。**
 - 使用しない、または、準備・調整・保守・点検する場合。
 - 付属品や別売部品を取付け、交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
コードレス工具が作動して、けがの原因になります。
- ⑧ **不意な始動は避けてください。**
スイッチに指を掛けて運ばないでください。
コードレス工具が作動して、けがの原因になります。
- ⑨ **指定の付属品や別売部品を使用してください。**
この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている指定の付属品や別売部品を使用してください。事故やけがの原因になります。
- ⑩ **蓄電池を火の中に投入しないでください。**
破裂して、有害物質が出る恐れがあります。

⚠注意

- ① **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- ② **子供を近づけないでください。**
 - 作業員以外、コードレス工具に触れさせないでください。けがの原因になります。
 - 作業員以外、作業場へ近づけないでください。けがの原因になります。
 - 安全の責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。
- ③ **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - 乾燥した場所で、子供の手が届かない所または鍵のかかる所に保管してください。事故の原因になります。
 - 工具本体や蓄電池を、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管しないでください。
蓄電池劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

⚠️注意

- ④ 無理して使用しないでください。
- 安全に能率良く作業するために、コードレス工具の能力に合った速さで作業してください。能力以上での使用は、事故の原因になります。
 - モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。
- ⑤ 作業に合ったコードレス工具を使用してください。
- 大形のコードレス工具で行う作業には、小形のコードレス工具・別売部品を使用しないでください。けがの原因になります。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。
- ⑥ きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。滑りやすい手袋や履物は、けがの原因になります。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- ⑦ 無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。転倒して、けがの原因になります。
- ⑧ コードレス工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率良く作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用すると、けがの原因になります。
 - 付属品や先端工具の取付け・取りはずしは、取扱説明書に従ってください。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの原因になります。
- ⑨ 調整キーやスパナなどは、スイッチを入れる前に取りはずしてください。
- 調整キーやスパナなどの工具類が、取りはずしてあることを確認してください。付けたままでは作動時に飛び出して、けがの原因になります。
- ⑩ 油断しないで十分注意して作業をしてください。
- コードレス工具を使用する場合は、取扱い方法、作業の仕方、周りの状況など、十分注意して慎重に作業をしてください。軽率な行動をすると、事故やけがの原因になります。
 - 常識を働かせてください。非常識な行動をすると、事故やけがの原因になります。
 - 疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- ⑪ 十分な防じん対策や飛散防止対策をしてください。
- 特に、人体に有害な成分を加工するときは注意してください。

⚠️注意

- ⑫ アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業を含む)で使用しないでください。
- アスベストは、人体に肺がん等の重大な健康被害を発症させる物質です。
- ⑬ 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - 破損した保護カバー、その他の部品交換は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。
 - スイッチで始動および停止操作のできないコードレス工具は、使用しないでください。誤作動して、けがの原因になります。
- ⑭ コードレス工具の修理は、専門店に依頼してください。
- サービスマン以外の方は、工具本体や蓄電池の分解・修理・改造をしないでください。発火や誤作動など、けがの原因になります。
 - コードレス工具が高温になるなど、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。
 - アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業を含む)で使用したコードレス工具の保守・点検・修理は受けできません。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になる必要があります。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

本製品の使用上のご注意

先にコードレス工具として共通の注意事項を述べましたが、コードレス静音インパクトドライバについて、次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- ① 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確認してください。
埋設物があると先端工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあります。
- ② 使用中は、機体をしっかりと保持してください。
- ③ 使用中は、ビットなどの回転部に手や顔などを近づけないでください。
- ④ 使用中、機体が高温になったり、異常音、異常振動がしたりするときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
- ⑤ 誤って落としたり、衝撃が加わったりしたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことを点検してください。
- ⑥ 工具本体の端子部（蓄電池取付部）に、切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - 使用前に、端子部に切りくず、ほこりがたまっていないことを確認してください。
 - 作業中に、機体に付いた切りくず、ほこりが端子部に降りかからないようにしてください。
 - 使用中断時、および使用後に切りくず、ほこりが降りかかる場所に機体を放置しないでください。
短絡（ショート）して、発煙・発火などの恐れがあります。
- ⑦ 工具本体の端子部（蓄電池取付部）に変形が生じた場合は、使用しないでください。
短絡（ショート）して、発煙・発火の恐れがあります。

⚠ 注意

- ① 付属品や別売部品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
- ② 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- ③ 騒音からの保護のため、耳栓を着用してください。
- ④ 作業中は、ヘルメット、安全靴を着用してください。
- ⑤ 高所作業のときは、下に人がいないことを確認してください。
材料や機体などを落としたとき、事故の原因になります。
- ⑥ 機体で材料をたたき、落下等の強い衝撃を加える、水にぬらすことなどをしてしないでください。
内蔵している精密部品が破損し、誤作動等をおこす原因になります。
- ⑦ LEDライトの光を目に当てないでください。
- ⑧ スイッチパネルに強い衝撃を与えたり、破いたりしないでください。
- ⑨ 蓄電池は確実に取付けてください。

⚠ 警告マークについて



このマークのある操作・手順では、必ずスイッチを切り（OFF）、蓄電池を工具本体から取りはずしてください。
蓄電池を工具本体に装着したまま準備や点検、先端工具の交換などをすると、予期できない作動を招いて事故やけがの原因になります。

防じん・耐水性能についてのご注意

本製品は IEC 国際規格により規定される電気機器の保護等級を表す IP56 (防じん・耐水) に適合しております。
(工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみ IP56 の保護等級に適合します。)

IPコード表示の説明

外来固形物に対する保護等級

等級	内容
0~3	省略
4	直径 1 mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5	有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない (防じん形) (かくはん用ポンプを用いて、1 m ³ 当たり 2 kg の量の直径 75 μm 未満のタルク粉が浮遊している試験室内で、工具本体を運転させずに 8 時間放置)
6	粉じんが中に入らない (耐じん形)

水の侵入に対する保護等級

等級	内容
0~4	省略
5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない (防噴流形)
6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない (耐水形) (内径 12.5 mm の放水ノズルを使用して、約 3 m の距離から常温の真水を毎分 100 L、約 3 分間放水する)
7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない (防浸形)
8	継続的に水没しても内部に浸水することがない (水中形)

本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品はリチウムイオン電池を使用します。リチウムイオン電池には、寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。

下記 ①、②、③ の場合、本製品を使用中にモーターが停止することがあります。これは保護機能によるものであり故障ではありません。

- ① 電池残量が少なくなるとモーターが停止します。
速やかに充電してください。
- ② 過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。
スイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。
- ③ 蓄電池が過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。
蓄電池の使用を中断し、工具本体より取りはずして、風通しの良い日かげなどで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になれます。

さらに蓄電池の液漏れ、発熱・発煙・発火を未然に防ぐため、次に述べる注意事項を守ってください。

警告

- ① 蓄電池の端子部に、切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - 使用前に、端子部に切りくず、ほこりがたまっていないことを確認してください。
 - 作業中に、機体に付いた切りくず、ほこりが端子部に降りかからないようにしてください。
 - 使用中断時、および使用後に切りくず、ほこりが降りかかる場所に機体を放置しないでください。
- ② 誤って落とすなど、蓄電池の端子部に変形が生じた場合は、使用しないでください。また、外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。
- ③ 蓄電池に釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ④ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。
- ⑤ 蓄電池を電子レンジや高圧容器に入れるなど、過熱・高圧を与えないでください。
- ⑥ 蓄電池が液漏れしたり、異臭を発したりするときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ⑦ 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- ⑧ 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭・発熱・変色・変形、その他異常に気が付いたときは、直ちに使用を中止して、お買い求めの販売店に相談してください。

用途

- 小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし

警告

- ⑨ 蓄電池にアルカリ系の潤滑剤や切削液が付着した場合は、速やかに乾いた布でふき取ってください。
ケースの破損や劣化の原因になります。

注意

- ① 蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- ② 蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ③ 蓄電池を一般のごみと一緒に捨てないでください。
- ④ 蓄電池は子供の手が届かない所に保管してください。
- ⑤ 蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

蓄電池はリサイクルへ

蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池を廃棄する際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。




○ 蓄電池は、弊社純正品をご使用ください


弊社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証ができません。

各部の名称

工具本体

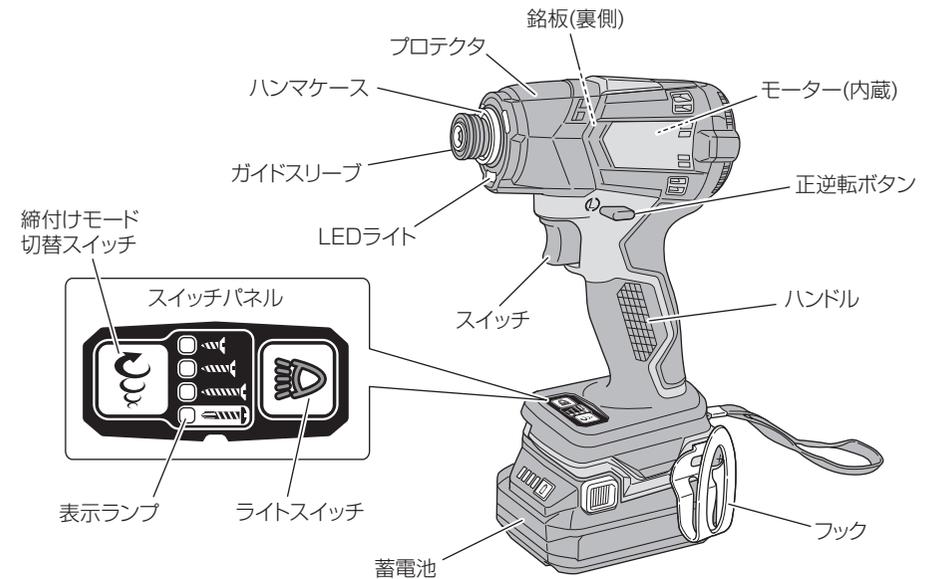

蓄電池

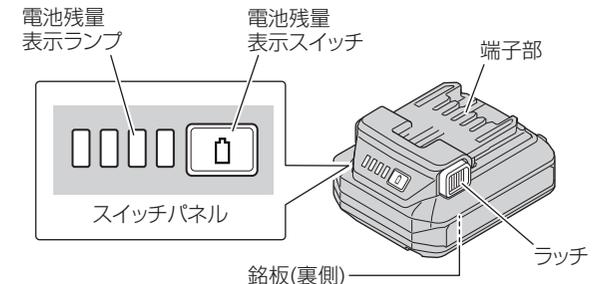


標準付属品

品名	仕様	2JS	NN
蓄電池 BSL 1250MT		2個 〔本体装着 1、予備 1〕	—
充電器 ●取扱い方法は、充電器の取扱説明書を確認してください。		1台	—
収納ケース		1個	—
電池カバー		2個	—

別売部品 (別売部品は生産を打ち切ることがありますので、ご了承ください。)

用途に応じた先端工具(アタッチメント)をご使用いただくことで、いろいろな作業にご利用できます。詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

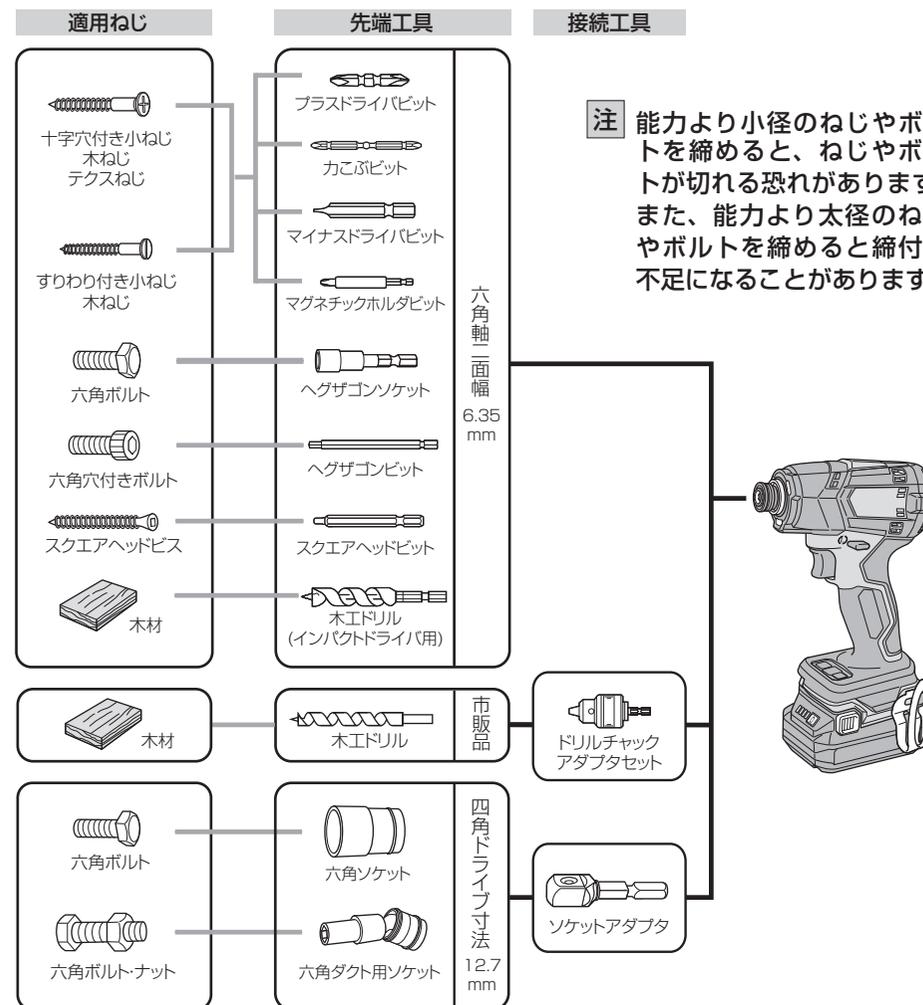

仕 様

1. 工具本体

[蓄電池 BSL 1250MT 使用時]

形 名		WHP 12DB
能 力	小ねじ	4~8 mm
	普通ボルト	M5~M10
	高力ボルト	M5~M6
	テクスねじ	φ3.5~φ6
	コーススレッド	22~90 mm
最大締付けトルク [気温20℃満充電時]		最大 33 N・m {336.7 kgf・cm} M10 普通ボルト(強度区分 4.8) 締付け時間 3 秒 ソケットアダプタ+六角ソケット使用
先端形状		二面幅 6.35 ビット挿入形状
モーター		直流ブラシレスモーター
無負荷回転数 [気温20℃満充電時]	弱モード	0~1,000 min ⁻¹ {回/分}
	中モード	0~1,500 min ⁻¹ {回/分}
	強モード	0~2,200 min ⁻¹ {回/分}
	テクスモード	0~2,400 min ⁻¹ {回/分}
打撃数 [気温20℃満充電時]	弱モード	0~700 min ⁻¹ {打撃/分}
	中モード	0~1,200 min ⁻¹ {打撃/分}
	強モード	0~2,400 min ⁻¹ {打撃/分}
	テクスモード	0~1,200 min ⁻¹ {打撃/分}
使用可能蓄電池		リチウムイオン電池 10.8 V (BSL 12** シリーズ)
電池電圧		10.8 V
寸法 (全長×高さ×センチメートル)		128 × 225 × 29 mm
質量		1.3 kg
LED ライト		白色 LED (3 灯)


2. 蓄電池

形 名	BSL 1250MT
種類	スライド式円筒密閉形リチウムイオン電池
電池電圧	10.8 V
容量	5.0 Ah
使用可能充電器 (充電時間)	弊社 10.8 V スライド式リチウムイオン電池対応充電器 (弊社総合カタログでご確認ください。)
残量表示ランプ	緑色 LED

蓄電池の取付け・取りはずし


取付けるとき

「カチッ」と音がするまで、確実にさし込んでください。

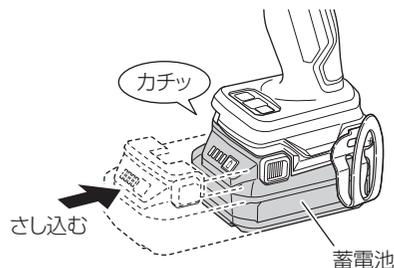

取りはずすとき

両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

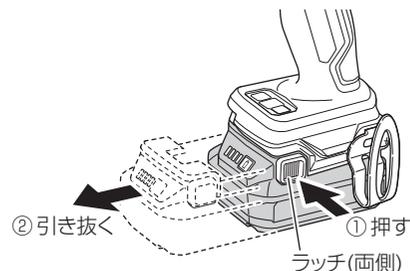

フック


フックは、作業の合間に腰ベルトなどにつり下げる機能を持っています。左右に付け替えて使用することができます。

⚠注意


- フックを腰ベルトに掛けて機体を運ぶときは、先端工具を取りはずしてください。
- フックを使用するときは、機体が落下しないように、しっかりと掛けてください。
- フックはしっかりと取付けてください。

1 フックをはずす

プラスドライバーを使用して、ねじをはずします。

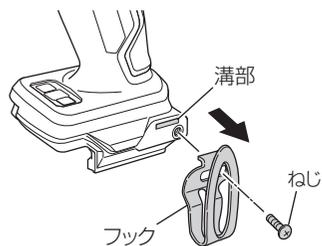

2 付け替えてねじを締付ける

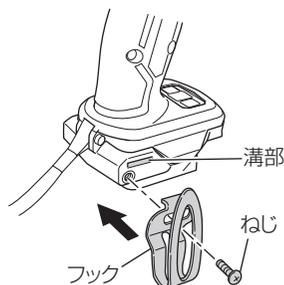

コードレス静音インパクトドライバの特長


静音インパクトドライバは、オイルの粘度を利用して圧力を発生させ、ビットを回転させる油圧式のインパクトドライバです。この方式により、インパクトドライバに比べ、ねじ締め作業時の騒音を大幅に低くしています。

注 オイルの粘度は温度により変化するため、以下の点に注意し、作業してください。

- -5°C 以下の環境下での使用、および -5°C 以下の環境に長時間放置した状態での使用は避けてください。
スイッチを入れても打撃(トルク)が発生しないことや、打撃数が極端に減少して過負荷になるため、モーターが故障する恐れがあります。また、電池残量が低下した状態で使用すると、リチウムイオン電池の保護機能が作動してモーターが停止する場合があります。電池残量が75%以上になるまで充電してから使用してください。
- 連続作業により工具本体が過度に高温になった状態で作業を続けると、トルク低下により、ねじ締め作業が困難になります。この状態になったときは、スイッチを切って工具本体を30分以上休ませてください。
- 本製品は、油圧による打撃機構を用いていることから、オイルの粘性状態によりリチウムイオン電池に搭載されている保護機能が作動せず、モーターが故障する恐れがあります。
特に過負荷での連続作業や低温環境下(-5°C 以下)での使用は避けてください。

スイッチ


スイッチの引き込み量で無段階に回転数が変わります。ねじ締め開始時や、穴あけのセンター決め時にはスイッチを少し引き、ゆっくりスタートしてください。また、スイッチをはなすとブレーキがかかり、すぐに止まります。

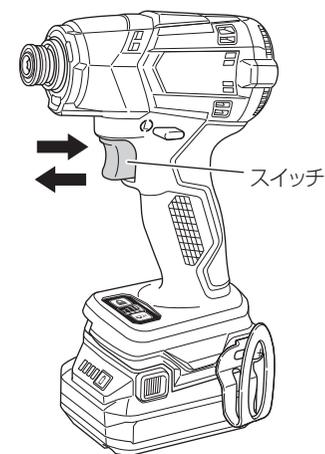

LED ライト

スイッチパネルのライトスイッチを押してLEDライトの点灯モードを、「連続点灯」⇒「トリガ連動」⇒「消灯」に切り替えることができます。

蓄電池の消耗防止のため、こまめに消灯してください。

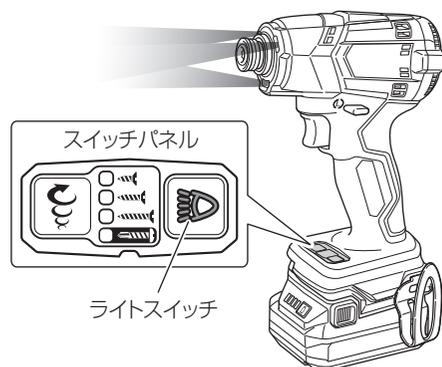


- 注**
- 連続点灯モードは、LEDライトの消し忘れによる電池の消耗を防止するため、約2分経過すると自動で消灯します。
 - LEDライトは蓄電池を工具本体に取付け、一度スイッチを引いた後でないとライトスイッチを押しても点灯しません。
 - レンズ部に付着したごみは、柔らかい布などでふき取り、傷が付かないようにしてください。

LEDライト照度切替方法

LEDライトの照度を3段階に切り替えることができます。

- ① LEDライトの点灯モードが「連続点灯」および「トリガ連動」モード時にスイッチパネルのライトスイッチを長押しします。
- ② 1.5秒後にLEDライトが点滅します。点滅後に照度切替が可能です。
- ③ スwitchパネルのライトスイッチを長押ししたまま、締付モード切替スイッチを押すごとにLEDライトの照度が「弱」⇒「中」⇒「強」⇒「弱」に切り替わります。

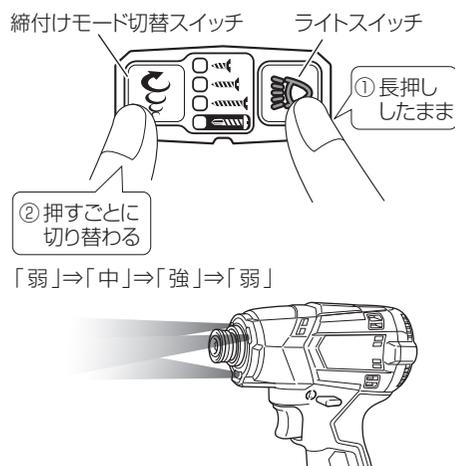

注 LEDライト照度切替は蓄電池を工具本体に取付け、一度スイッチを引いた後でないと切り替えできません。

LEDライトの警告シグナル

本製品は作業中に保護機能が作動すると、スイッチを引いている間、LEDライトが以下のように点滅してお知らせします。


保護機能が作動したときは、直ちにスイッチから指をはなし、対処方法に従ってください。

保護機能	LEDライトの表示	対処方法
温度保護	0.3秒点灯 / 0.3秒消灯 ■ ■ ■ ■ ■ ■	工具本体および蓄電池を十分に冷ましてください。

電池残量表示

電池残量表示スイッチを押すとランプが点灯して、電池残量を確認することができます。

電池残量表示は、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

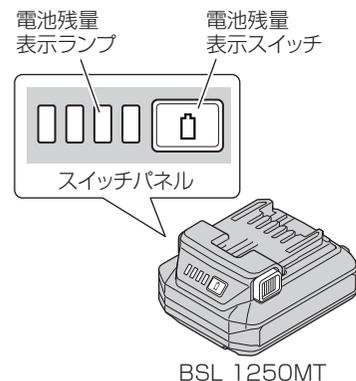

ランプの点灯状態	電池残量
■ ■ ■ ■ ■ ■	75%以上
■ ■ ■ ■ ■ ■	点灯 50%～75%未満 25%～50%未満 25%未満
■ ■ ■ ■ ■ ■	
■ ■ ■ ■ ■ ■	
■ ■ ■ ■ ■ ■	点滅 0% 高温のため出力停止**
■ ■ ■ ■ ■ ■	

** 蓄電池を工具本体より取りはずし、十分に冷ましてください。

注 残量表示機能のある製品側、および充電器側の残量表示と異なる場合があります。

1 充電当たりの作業量

締付け本数は、木材のかたさ、使用環境、蓄電池の状態などにより異なります。
[蓄電池 BSL 1250MT 使用時]

作業内容 (mm)		作業量
木ねじ	φ3.8 × 45 (ラワン材・下穴なし)	約 1,120 本
	φ4.3 × 65 (ラワン材・下穴なし)	約 460 本
	φ5.4 × 90 (ラワン材・下穴なし)	約 240 本
機械ねじ	M8 × 16	約 2,620 本


締付けモード切替機能

工具本体の締付けモード切替スイッチを切り替えることにより、作業に応じた締付け力に調整できます。

締付けモード切替スイッチを押すごとにモードが切り替わります。

注 ●ねじや締付け部材によって適正モードは異なります。締付けモードの設定は数本ねじを試し締めし、調整してください。

●締付けモード切替は蓄電池を工具本体に取付け、一度スイッチを引いた後でないと切り替えできません。

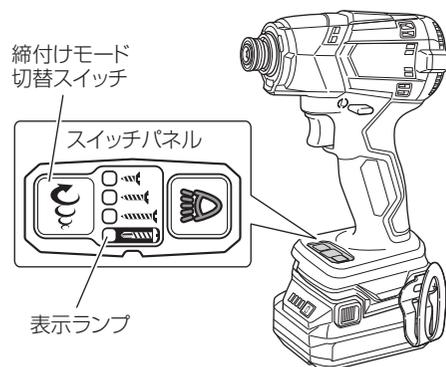

締付けモード切替機能の設定例

モード	弱	中	強	テクス
表示ランプ	 赤色点灯	 赤色点灯	 赤色点灯	 緑色点灯
無負荷最高回転数	1,000 min ⁻¹	1,500 min ⁻¹	2,200 min ⁻¹	2,400 min ⁻¹
打撃数	0 ~ 700 min ⁻¹	0 ~ 1,200 min ⁻¹	0 ~ 2,400 min ⁻¹	0 ~ 1,200 min ⁻¹
用途	「デリケート作業」 小径(M6程度)の機械ねじ、小ねじなど	「一般作業」 35 ~ 50 mmのねじ締め、石こうボード貼り作業	「一般作業」 75 ~ 90 mmのねじ締め、コーチねじ、ボルト締めなど	「テクスねじの締付け作業」

締付け作業上のご注意

●連続作業

本機はモーターおよびモーターの駆動制御を行っている電子部品を保護するため、温度保護回路が搭載されています。連続作業を行うと、機体の温度が上昇するため温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります。

その際は機体を十分に冷ましてください。温度が下がれば再び使用することができます。

また、連続的に作業する際は、蓄電池の交換時に機体を15分程度休ませてから使用してください。

注 連続運転中はガイドスリーブおよびハンマケースが熱くなるので、手を触れないでください。

●変速スイッチ

スイッチには回転数を無段階に変速する電子回路が内蔵されています。スイッチの引き込み量が少ない状態(低速回転域)でモーターを停止させる作業を連続に行くと電子回路部品の温度が高くなり、機体が故障する原因になります。


●機体の保持と押し付け力

機体を両手でしっかりと保持してください。また、先端工具を必要以上に押し付ける必要はありません。

先端工具にこじる力や押し付ける力が過度にかかること、機体が故障する原因になります。

●締付け時間とトルク


ボルトの適正締付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締付け物の材質などによって異なります。ボルトの締付けトルクと締付け時間の関係は、下グラフのようになっています。これらを参考にして適正な締付け時間で作業してください。

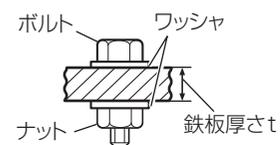

*ボルトは下記を使用しています。
普通ボルト: 強度区分 4.8
高力ボルト: 強度区分 10.9

強度区分の説明

4.8
→ ボルトの降伏点 320N/mm² (32.6kgf/mm²)
→ ボルトの引張強さ 400N/mm² (40.8kgf/mm²)

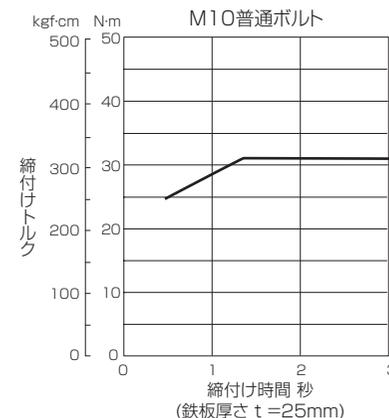


ねじを締める / はずす

小ねじ・小型ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし

1 ビットを取付ける



- ガイドスリーブを引いて、ビットをさし込み、ガイドスリーブをはなします。
- ビットをはずす場合は、ガイドスリーブを引きながら抜いてください。

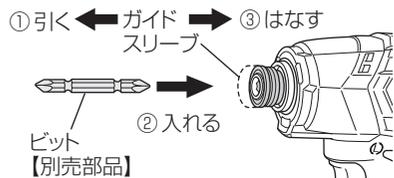


注 ビットを取付けた後、軽く引いて抜けないことを確認してください。

⚠注意

ねじ締め、ねじはずし直後のねじやビット、ガイドスリーブは高温になっているので触れないでください。

3 蓄電池を取付ける


「カチッ」と音がするまで、確実にさし込んでください。

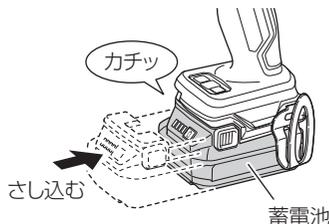


2 回転方向を合わせる



- 正逆転ボタンを押して、ねじの締付け（ゆるめ）方向に合わせます。
- 中間の位置ではスイッチが入りませんので、しっかり押し込んでください。

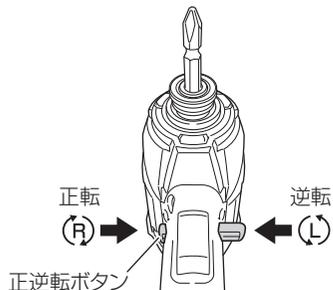


注 運転中は正逆転ボタンの切り替えはできません。切り替える場合は、スイッチを切ってから操作してください。

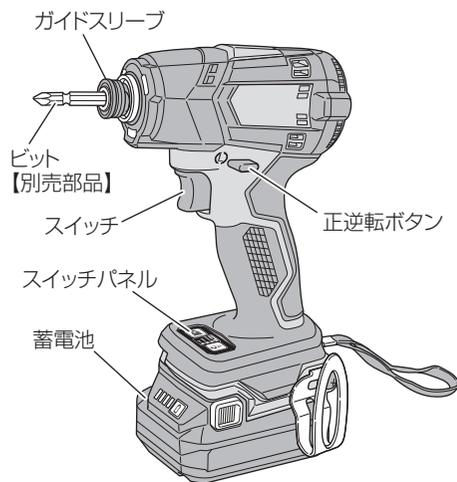

4 締付けモードを設定する

作業に応じて締付けモードを切り替えます。(P.19「締付けモード切替機能」参照)

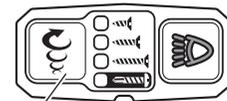


締付けモード切替スイッチ

注 締付けモードの切り替えはスイッチを入れてない状態で行ってください。故障の原因になります。

5 スイッチを入れる

- ビットの先をねじ頭部の溝に当て、スイッチを引きます。
- ねじの頭からビットがはずれないように押し付けます。

注 本製品は、誤作動防止のため、スイッチを5分以上引き続けるとモーターが停止します。

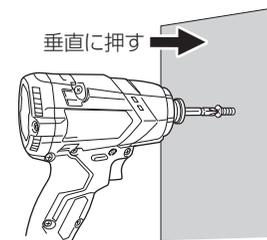

注 スイッチの引き込み量がわずかなとき、「ジ、ジ、ジ…」という作動音が発生しますが、機体の異常ではありません。

●Sタイプビットの取付け方

弊社指定のビットのサイズはLタイプです。Sタイプのビットを取付ける場合はビットピース【別売部品】が必要です。下表の手順で確実に取付けてください。

Sタイプビットのサイズ	ビットの取付け方
<p>12mm 9mm</p>	<p>①引く ← ガイドスリーブ → ③はなす ②入れる</p> <p>Sタイプビット【市販品】 ビットピース【別売部品】 六角穴</p> <p>ガイドスリーブの六角穴に、ビットピース、ビットの順でさし込みます。</p>

注 •ビットを取付け、ガイドスリーブが元の位置に戻らないときは、取付けが不確実です。ビットが六角穴の奥に突き当たるまで入れてください。
•ビットピースを取付けずにSタイプのビットを使用すると、作業中にビットが抜けたり、取りはずせなくなることがあります。

保守・点検

●ビットの点検

先端部が摩耗したり折損したビットを、そのまま使用すると、ねじ頭を傷めますので新品と交換してください。

●機体の点検

各部品品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。異常がある場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

●端子部の点検

工具本体や蓄電池の端子部に切りくず、ほこりがたまっていないか点検してください。作業前、作業後のほかに作業中でも時々点検してください。

●清掃する

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●モーターの取扱い

モーター(内蔵)(P.10「各部の名称」参照)に、油や水が浸入しないよう十分に注意してください。

注 ごみやほこりを排出するため、定期的に、モーターを無負荷運転させてください。モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

●機体や付属品の保管

下記のような場所は避け、温度が50℃未満で乾燥した安全な場所に保管してください。

- お子様の手が届く場所、持ち出せる場所
- 軒先など雨が降りかかる場所、湿気がある場所
- 温度が急変する場所、直射日光が当たる場所
- 引火や爆発の恐れがある揮発性物質が置いてある場所

●リチウムイオン電池の輸送

リチウムイオン電池を輸送する場合、次の点に注意してください。

警告

輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

- 電力量が100 Whを超えるリチウムイオン電池の場合は、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う必要があります。




●リチウムイオン電池の保管

警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡(ショート)して発熱・発煙・発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を守ってください。

- 収納ケースに導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材を入れないでください。
- 短絡(ショート)するのを防ぐため、蓄電池は工具本体にさし込むか、電池カバーを取付けて保管してください。

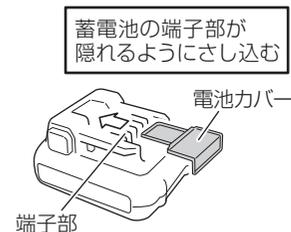

注 リチウムイオン電池を保管するときは、半分程度の容量で保管してください。蓄電池の残量が少ない状態で長期間(3か月以上)保管すると蓄電池が劣化し、使用時間が著しく短くなる、または充電できなくなる恐れがあります。充電と使用を繰り返しても使用時間が極端に短い場合は、蓄電池の寿命とご判断いただき、新しい蓄電池をお買い求めください。

メ モ

メ モ